

Rímskokatolícka cirkev farnosť Ždiar

Ždiar 688
059 55 Ždiar
Slovensko
IČO: 31 966 110

Tel.: +421/52/4498136
e-mail: farnostzdiar@gmail.com

Krajský pamiatkový úrad Prešov
pracovisko Poprad
Sobotské námestie 1735/16
058 01 Poprad – Spišská Sobota

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

Vybavuje

ŽDIAR

26/2026

Perignáth

26. január 2026

Vec:

Žiadosť o vydanie stanoviska (súhlasu) k výmene strešnej krytiny a opravy poškodených častí krovu na Kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari.

Týmto Vás žiadam o vydanie stanoviska (súhlasu) k výmene strešnej krytiny a opravy poškodených častí krovu na Kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari.

Odôvodnenie:


Súčasná strešná krytina (pozinkovaný plech) na Kostole navštívenia Panny Márie v Ždiari bola uložená na starý spráchnivený podklad v roku 1960. Vplyvom prostredia, bolo nutné vykonávať údržbu strešnej krytiny náterom. Pri poslednej obhliadke sme zistili netesnosti, ktoré sa prejavili hlavne v oblasti veže a presbytéria. Došlo k zatečeniu na viacerých miestach kostola. Podkladová vrstva pod plechom je starý pôvodný drevený šindel' - do ktorého je priamo kotvený pozinkovaný plech – ktorý je v havarijnom stave. Havarijný stav spočíva v úplnom spráchnivení a rozpadávaní sa dreveného šindľa, ktorý tvorí podkladovú vrstvu pre kotvenie pozinkovaného plechu. Na tomto šindli, ako aj na častiach krovu je viditeľné zatekanie, a na mnohých miestach sa objavuje pleseň a „huba“. Toto zatekanie do veľkej miery spôsobuje pohyb strešnej krytiny, ktorá už nie je bezpečne ukotvená ku krovu kostola. Vďaka tejto nestabilite dochádza k porušeniu vodorovných a kolmých spojov (falcov) a na streche je vidieť vyduté miesta, ktoré pri nárazovom vetre vydávajú nepríjemný zvuk. Keďže situácia je veľmi vážna a pri výdatných atmosférických zrážkach je veľké nebezpečenstvo že dôjde k zatečeniu a poškodeniu interiéru kostola, v prípade nárazového vetra k odtrhnutiu celej strešnej krytiny, žiadame Vás o súhlas s výmenou strešnej krytiny, a v prípade potreby aj o súhlas s výmenou poškodených častí krovu.

Navrhujeme tento postup:

1. demontovať starú krytinu z pozinkovaného plechu na veži, lodi kostola a bočných strieškach – sakristia, Boží hrob, vstup do kostola.
2. demontovať podkladovú vrstvu – starý šindel' aj s latovaním
3. v nevyhnutnom prípade vymeniť časti poškodeného krovu + impregnácia krovu
4. uložiť nové plné debnenie krovu
5. použiť odvetranie celého strešného systému (dvojité latovanie, fólie, atď.)
6. ako materiál krytiny navrhujeme použiť medený plech
7. v tom istom materiály inštalovať okapy a zvody
8. ako materiál zachytávačov snehu použiť nerezové tyče.

S úctou

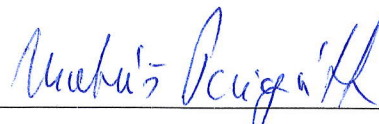


Mgr. Matúš Perignáth, farár